

編號	FCMA-105-1-3006	日期	105 年 08 月 24 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核一廠一貯庫內設置之乾貯設施攔石網落石監測系統與乾貯護箱溫度監測系統異常，電廠人員未能即時掌握監測儀器之功能狀況，不符合「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施興建專案品質保證計畫」之品質管制要求。		
注意改進內容	說明: 1. 依據「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施興建專案品質保證計畫」第 13 章規定，重要器材設備應建立管制辦法執行清潔、維護及保養作業，以防止損壞或劣化。 2. 現場巡查攔石網落石監測系統，發現電池燈號閃爍（圖 1），然品質文件中並未記錄該異常情形，且經事後了解，尚未通知廠商檢修，不符合自主品質管制要求。 3. 現場巡查乾貯護箱溫度監測系統，發現顯示螢幕為黑屏（圖 2），且現場詢問電廠人員，無法即時告知異常原因及維護作業，不符合自主品質管制要求。 4. 前述 2.3 項缺失皆顯示電廠人員無法即時掌握監測儀器之功能狀況，導致延遲通報檢修。請台電公司加強自主品質管制要求並檢討現行之管理措施，以確保乾貯設施各項監測系統正常使用。		
處理狀態	已結案		
處理情形	核一廠已改善完畢。		
參考文件			