

編號	FCMA-109-1-3001	日期	109 年 6 月 12 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核一廠乾式貯存設施密封鋼筒翻轉設備之維護保養作業、懸浮氣墊備品及混凝土護箱運送作業之缺失(詳如說明),請依自主品質管制要求進行檢討改善。		
注意改進內容	1. 依據密封鋼筒翻轉裝置操作手冊,載明液壓系統應定期保養,經現場查核核一廠尚未建置相關程序執行維護保養,僅於裝置使用前進行操作測試,不符合自主品質管制要求。 2. 查懸浮氣墊組目前並無備品,基於執行混凝土護箱移動過程中,氣墊可能會有破裂損壞情況,必須有備品因應更換需求,確保作業順利完成,請台電公司儘速完成備品採購。 3. 混凝土護箱空桶(編號 CS-VCC-01)移入反應器廠房之運送過程,多軸油壓板車經過坡度變化較大路段,發生板車前端底部碰觸地面的情況,為確保後續演練及熱測試作業安全,請台電公司就運送路徑及人員技術熟練度通盤檢討並提出改善措施。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電公司於程序書新增維護保養相關要求,另完成備品採購並加強人員操作訓練以提升熟練度,本局 109 年 10 月 6 日同意結案。		
參考文件			