地震儀瞬間顯示0.29g之分析及說明

核二廠 儀控組中華民國101年4月25日





- 核二廠壹號機於101/03/16大修停機過程中,將 反應爐運轉模式開關轉至停機位置時,觸動反 應爐基座裙板地震儀,其中垂直向最大加速度 值達0.29g,經分析其反應頻譜發現其垂直向極 低頻訊號處與以往不同,可能係儀器故障而導 致訊號失真之現象。
- 且由附近廠房地震儀(XE-104)讀值0.01~0.03g(二者地震儀距離僅15公尺),及事後廠內執行廠房/設備檢查均無損壞,研判101/03/16並無0.29g之衝擊震波。





以重力加速度Q

加速度

(g)

0.00082

以下

0.00082

 ~ 0.00255

中央氣象局是以(或gal (CM/SEC2)多

名稱

無感

微震

弱震

中震

震度

(級)

0

2

3

5

6

依據中央氣象局震度等級分級, 0. 29g相當 於6級烈震,建築物會呈現劇烈搖晃,並造 成部分建築物受損,重家具翻,門窗扭曲 變形

但事後廠內執行廠房/設備檢查均無損壞及 受0.29g震波衝擊之現象,反應爐基座地震

輕震



烈震

0.40816以


0.2551

比較運轉模式開關轉到停機位置時地震儀紀錄,除了101/03/16反應爐基座強震儀垂直向外,其餘地震儀,每次反應均在固定範圍內,亦即急停之衝擊行為是固定的,振動傳遞量亦成某一固定比例。

因此若反應爐基座強震儀量到0.29g為真,此一振動力必將也傳至反應器廠房3樓之乾井結構地震儀上(與反應爐基座強震儀水平距離相差約15公尺,垂直差3公尺),但從101/03/16紀錄中,乾井結構地震儀(XE-104)三軸向最大加速值僅為0.0365g,與其他紀錄最大值0.0300g(101/04/1915:03)相差無幾,更外層之包封容器地震儀亦無明顯變化,故0.29g之訊號必為失真之訊號。





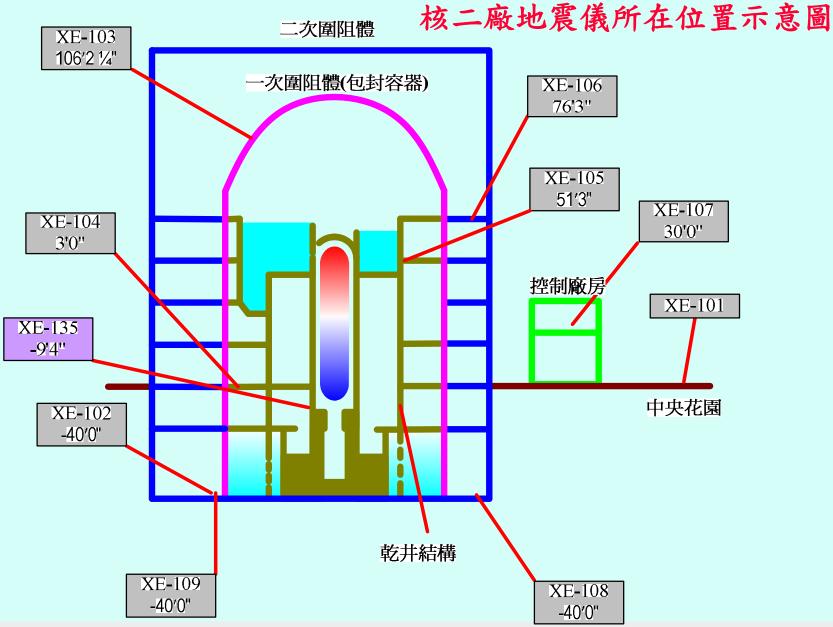




地震儀	軸向)9/29 :53	96/09/29 21:56	99/10/07 05:53	99/10 15:		101/03/16 05:50	101/04/14 22:33		/04/18 4:01	101/04/19 15:03	101/04/19 15:21	
		最大	值g	最大值g	最大值g	最大	值g	最大值g	最大值g	最	大值g	最大值g	最大值g	
XE-102 包封容器 日期		日期 9		10/7	101/3/16 101/		1/4/14	101/4/18 101		101/	4/19	101/4/19		
底座	狀況		•正常運轉 •原135 Sensor		•原135 Se		35 以新 ensor 測	•135 以新 Sensor 測		•換回舊135 Sensor 測試		•換回舊135 Sensor 測試(
XE-103 - 包封容器							V .4		試			章重建) 故障重建		
結構	XE-104 (0.02	204	0.0365		0.0)218	0.0251	0.0251 0.03		00	0.0194	
XE-104	XE-105		0.03	368	0.2947		0.0390 0.0995		0.0995	0.0981		0.1173		
反應器廠	東西向	0.0	221	0.0205	0.0224	0.01	.74	0.0181	0.0248	0.0	0194	0.0207	0.0227	
房3樓	垂直向	<u>0.0</u>	<u>198</u>	0.0200	0.0223	0.02	204	0.0365	0.0218	<u>0.0</u>	0251	0.0300	0.0194	
XE-135	南北向	0.0	320	0.0285	0.0138	0.01	.85	0.0098	0.0099	0.0	0204	0.0214	0.0180	
反應爐基	東西向	0.0	186	0.0209	0.0174	0.01	.75	0.0081	0.0030	0.0	0094	0.0078	0.0137	
座	垂直向	0.0839		<u>0.1158</u>	0.0406註	0.036	8註	0.2947	0.0390註	0.09	995註	0.0981註	0.1173註	
XE-106 輔機間 頂樓板	南北向	0.0	025	0.0027	0.0029	0.00)27	0.0029	0.0030	0.0	0030	0.0035	0.0036	
	東西向	0.0	078	0.0080	0.0091	0.00	91	0.0070	0.0093	0.0	0077	0.0098	0.0099	
	垂直向	0.0050		0.0053	0.0059	0.00)57	0.0043	0.0059	0.0	0051	0.0058	0.0057	
XE-108 - 輔機間底 板	南北向	0.0	007	0.0009	0.0008	0.00	009	0.0007	0.0010	0.0	8000	0.0009	0.0009	
	東西向	0.0	023	0.0027	0.0032	0.00)32	0.0034	0.0030	0.0	0035	0.0038	0.0037	
	垂直向	0.0	024	0.0026	0.0027	0.00)27	0.0018	0.0027	0.0	0026	0.0028	0.0026	

註:1.99/10/07 05:53/15:17及101/04/14 22:33 等3筆紀錄XE-135有加裝東京測振PC-5153F高頻濾波器,故測得加速値較小 /03/16、101/04/19 15:03/15:21使用SN:100229之地震儀(舊),101/04/14、101/04/18使用SN:100227之地震儀(新)。

- 6 -

101/03/16 05:50運轉模式開關轉停機觸發紀錄

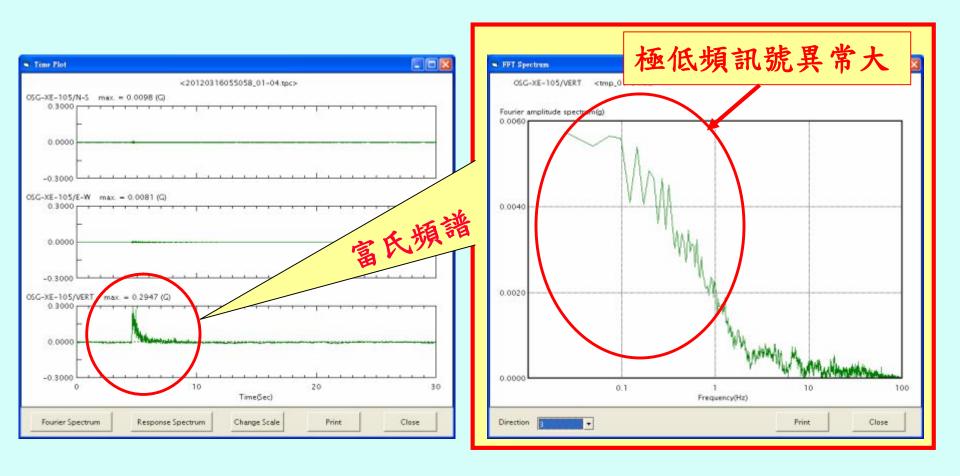






為詳查其肇因,大修期間進行此地震儀之校 正測試,發現此地震儀在南北向、東西向的反應 均正常;但垂直向校正訊號卻有不穩定的現象, 且訊號基準點(零點)處亦出現偏移現象,而校正後 仍無法回復此地震儀之正常功能,故研判上述 0.29g應是儀器故障所產生之錯誤值。

再往前追溯此地震儀之測試資料,在 101/02/02定期測試之資料中,發現此地震儀在垂 直向極低頻訊號處已顯現有不穩定、且已有不正 常的放大失真情形。







反應爐基座地震儀校正

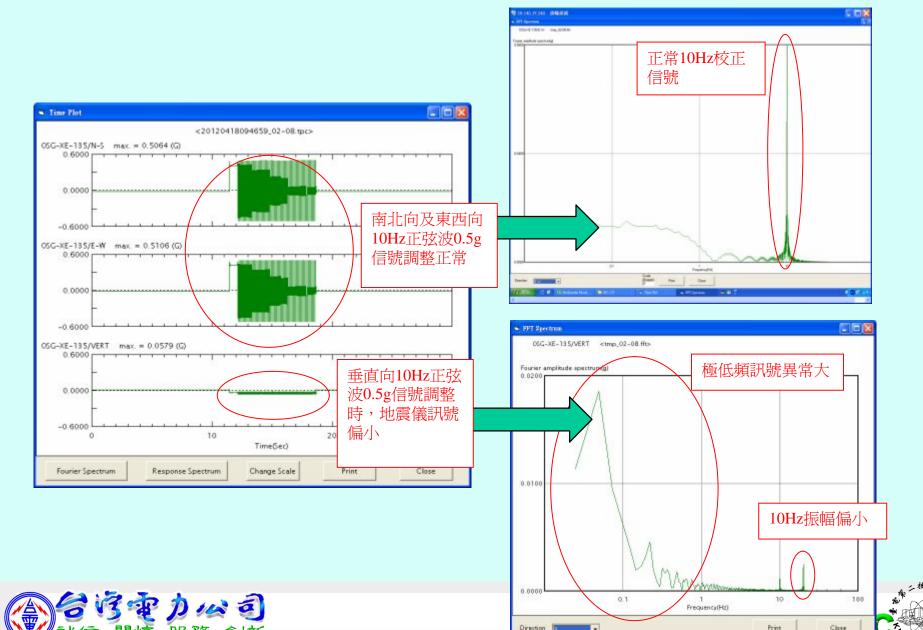

101/02/02 09:39 背景紀錄

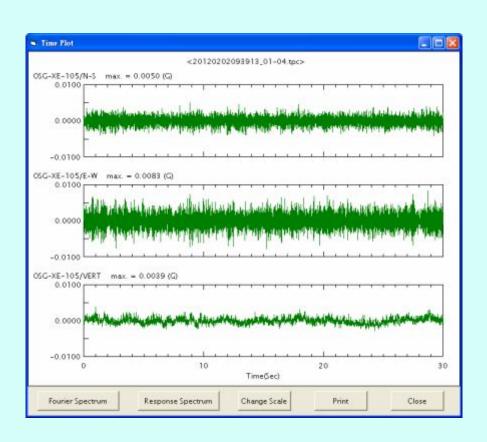


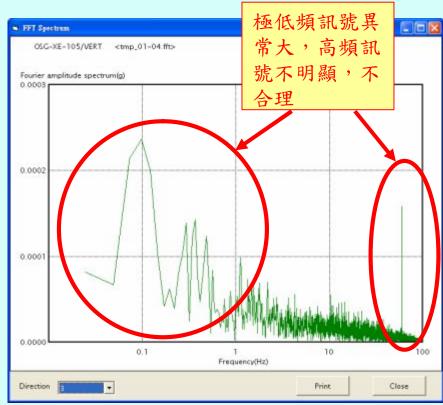






100/07/20 10:31 背景紀錄

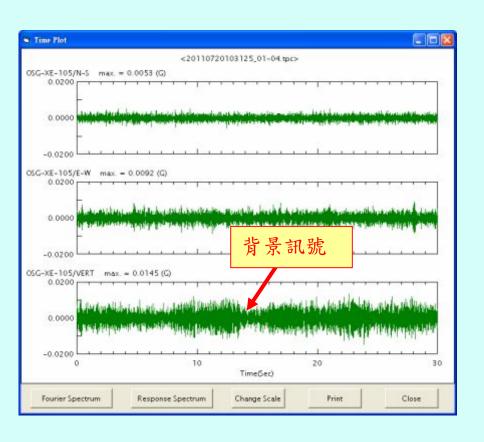


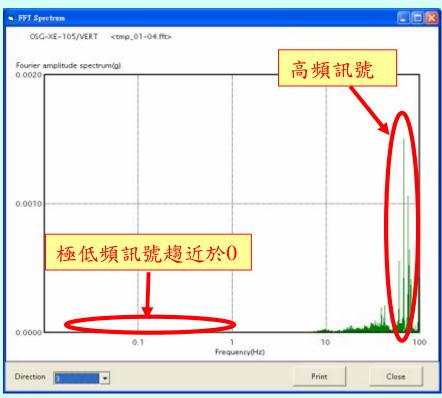






100/04/30 16:35地震紀錄

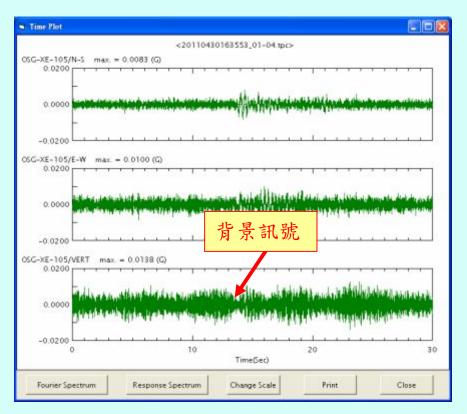

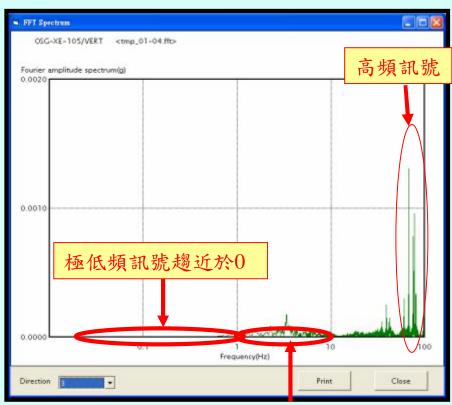



地震引動訊號





100/01/10 11:11背景紀錄

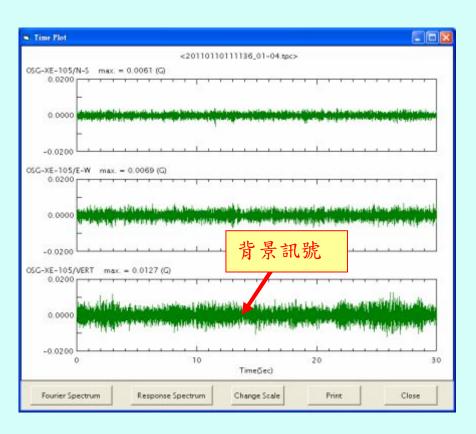

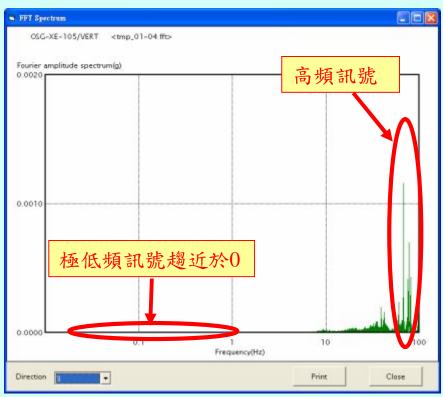





為證實上述之分析,核二廠在地震儀相同位 置處(即反應爐基座裙板四個方位的垂直及水平向) 加裝8只振動加速規,且更換地震儀(XE-135);並 於101/04/14將反應爐運轉模式開關轉至停機位置 以進行相同模式之測試後,地震儀之讀值為0.04g(極低頻訊號處沒有出現不穩定值)、四個方位振動 加速規讀值為0.04~0.06g、附近廠房地震儀(XE-104)讀值亦僅為0.01~0.03g(二者地震儀距離僅15公 尺)。



101/04/14 22:33運轉模式開關轉至 停機位置之振動監測值

監測方位 (角度)	振動加速規	最大加速值 (g)	地震儀	最大加速值 (g)
± + → (2050)	501H	0.008	NA	NA
東南方(295 ⁰)	501V	0.055	NA	NA
t 1 > (24 = 0)	502H	0.008	135H	0.010
東北方(2170)	502V	0.047	135V	0.039
(44.50)	503H	0.067	NA	NA
西北方(1150)	503V	0.068	NA	NA
- 1 > (202)	504H	0.074	NA	NA
西南方(300)	504V	0.054	NA	NA

註:此次使用新地震儀測試,並加裝PC-5153濾波器





101/04/18 14:01運轉模式開關轉至 停機位置之振動監測值


監測方位 (角度)	振動加速規	最大加速值 (g)	地震儀	最大加速值 (g)
\$ + \(\tau(2050)\)	501H	0.0079	NA	NA
東南方(2950)	501V	0.0546	NA	NA
まルナ(2170)	502H	0.0001	135H	0.0204
東北方(2170)	502V	0.0469	135V	0.0995
工 (1 十 (11 = 0)	503H	0.0445	NA	NA
西北方(1150)	503V	0.0601	NA	NA
T + → (200)	504H	0.0127	NA	NA
西南方(300)	504V	0.0530	NA	NA


註:此次使用新地震儀測試,但無加裝PC-5153濾波器





101/04/14 22:33運轉模式開關轉停機觸發紀錄

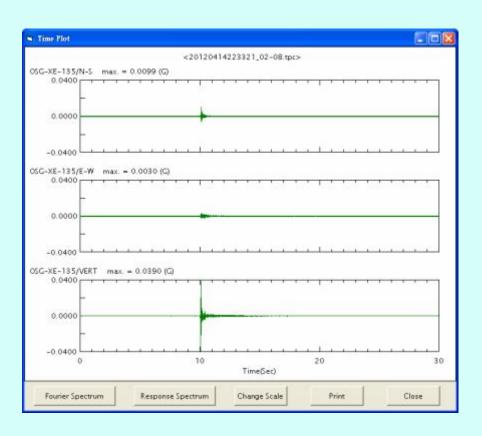


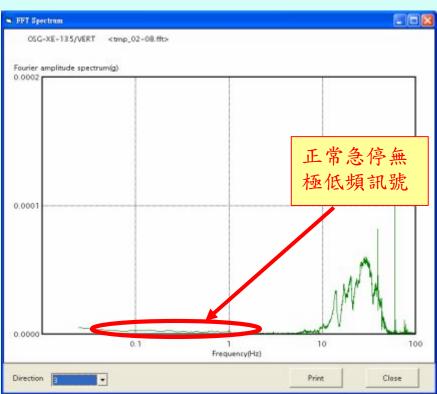






101/04/18 14:01運轉模式開關轉停機觸發紀錄

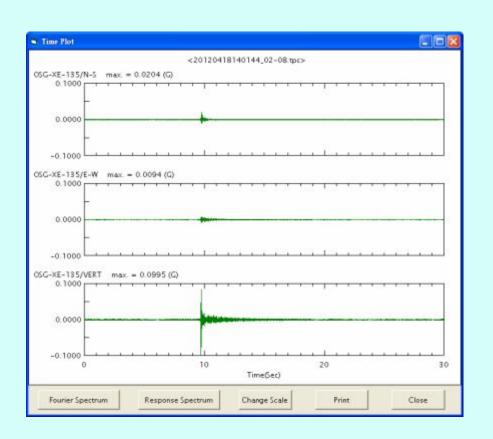

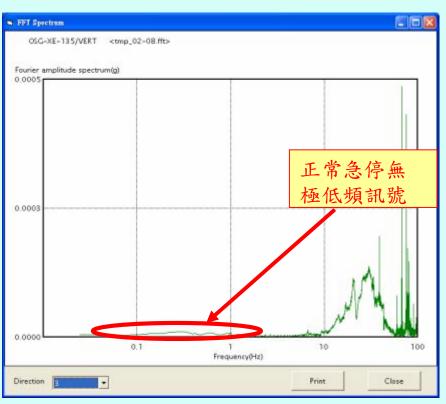





為再度確認101/03/16所使用之地震儀確實是因為故障而產生0.29g之錯誤訊號值,所以核二廠於101/04/19再度將此地震儀重新裝回至原來位置,並進行相同模式之測試後,地震儀之讀值為0.1g(極低頻訊號處仍有不穩定值)、四個方位振動加速規讀值仍為0.04~0.06g、附近廠房地震儀(XE-104)讀值亦僅為0.01~0.03g(二者地震儀距離僅15公尺)。





101/04/19 15:03運轉模式開關轉至 停機位置之振動監測值

監測方位 (角度)	振動加速規	最大加速值 (g)	地震儀	最大加速值 (g)
またナ(2050)	501H	0.0000	NA	NA
東南方(295 ⁰)	501V	0.0607	NA	NA
まルナ(2170)	502H	0.0001	135H	0.0214
東北方(2170)	502V	0.0526	135V	0.0981
工业十(1150)	503H	0.0642	NA	NA
西北方(1150)	503V	0.0665	NA	NA
工士士(200)	504H	0.0809	NA	NA
西南方(300)	504V	0.0463	NA	NA

註:此次使用舊地震儀測試(同101/03/16),且無加裝 PC-5153濾波器





101/04/19 15:21運轉模式開關轉至 停機位置之振動監測值

監測方位 (角度)	振動加速規	最大加速值 (g)	地震儀	最大加速值 (g)
\$ t \(\(\tau \) (2050)	501H	0.0000	NA	NA
東南方(2950)	501V	0.0591	NA	NA
まり→(2170)	502H	0.0001	135H	0.0180
東北方(2170)	502V	0.0520	135V	0.1173
エリー(1150)	503H	0.0653	NA	NA
西北方(1150)	503V	0.0613	NA	NA
工士士(200)	504H	0.0583	NA	NA
西南方(300)	504V	0.0466	NA	NA


註:此次使用舊地震儀測試(同101/03/16),且無加裝


PC-5153濾波器





101/4/19 15:03與15:21歷時圖比較

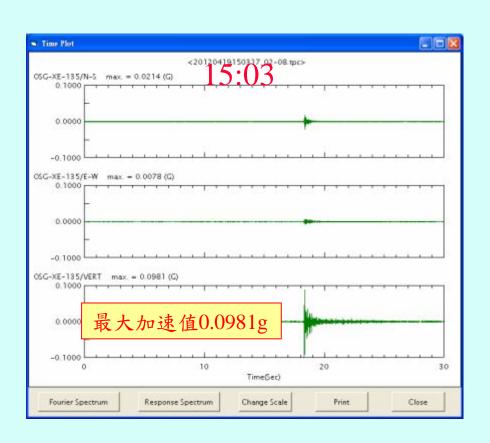


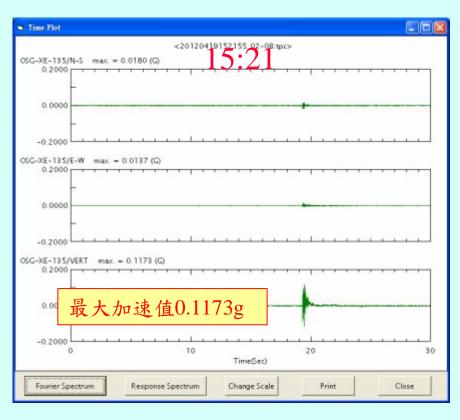







101/4/19 15:03與15:21垂直向放大歷時圖比較

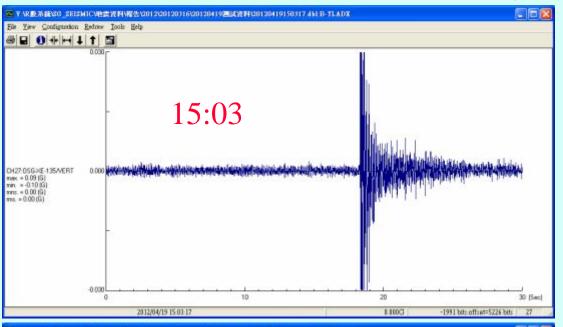


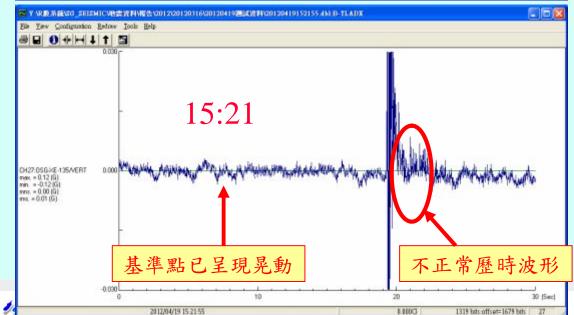



101/4/19 15:03與15:21垂直向富氏譜比較

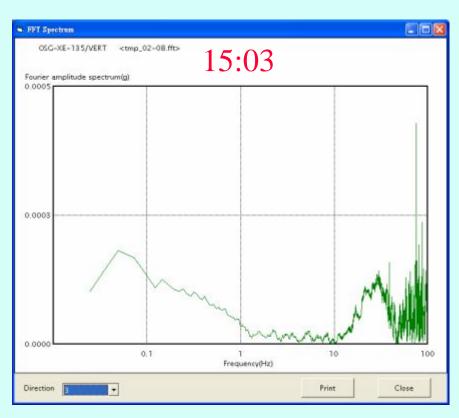

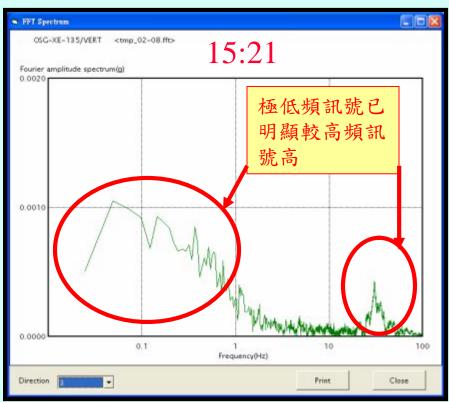





結論

- 1.經查證損壞之螺栓,其斷裂處之氧化層已存在一段時間,並非101/03/16運轉模式開關切換至停機位置所造成,且由事後校正紀錄,事前背景訊號分析及XE-104地震儀紀錄資料,均可證明101/03/16所使用之地震儀確實是因為故障而產生0.29g之錯誤訊號值,而非當時實際之振動值。
- 2.目前核二廠已在反應爐基座裙板四個方位的垂直及水平向共加裝8只振動加速規,並搭配既有之地震儀,來達到相輔相成監測的目的,以建立反應爐基座裙板之監測機制;如此一來,將可更適時適切地監測反應爐基座裙板附近之實際振動狀況。





◆報告完畢! 謝謝!!







